



**Meegeleverd**

- A** Hulpstuk in klopboor
- B** Tube Kopervet
- C** Koker MS Polymer kit
- D** Bevestigingsmateriaal




**Chemische anker patronen en aanhaalmomenten**

Type	Boor Ø mm	Diep mm	max. Nm
M 8	10	80	10
M 10	12	90	20
M 12	14	110	40
M 16	18	125	80

**Uithardingtijden met temperatuur in boorgat**

Temp. °C	Minuten	Uren
20 tot >	10	
10 tot 20	20	
0 tot 10		1
- 5 tot 0		5

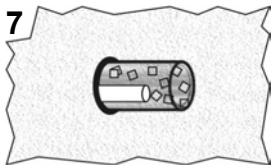

- 1 **Controleer: ondergrond op sterkte, vlakheid en waterpas. Tolerantie max. 2 mm per meter.**
- 2 Plaats appendage waterpas voor doorlaat.
- 3 Boor bevestigingsgaten links en rechts bovenzijde aan.
- 4 Verwijder appendage.
- 5 Boor bevestigingsgaten conform voorgeschreven diepte.
- 6 Reinig bevestigingsgaten.
- 7 Plaats patronen.
- 8 Voorzie **moerzijde** draadeinden van kopervet.
- 9 Breng met hulpstuk in klopboormachine draadeinden in.
- 10 **Verwijder!** overtollig chemisch mengsel rond draadeinden.
- 11 Laat volgens opgegeven tijd chemische ankers uitharden.
- 12 Plaats appendage.
- 13 Draai moeren handvast aan.
- 14 Boor overige bevestigingsgaten aan.
- 15 **Voor vervolg zie punten 4 t/m 11.**
- 16 Maak bevestigingsvlakken droog, stof en vetvrij.
- 17 Vul kitkamer ruim met MS Polymer kit en minimaal 10 mm boven rand.
- 18 Plaats appendage.
- 19 Draai moeren volgens voorgeschreven aanhaalmoment vast.
- 20 **Controleer appendage op goede werking.**
- 21 Kit 20 uur (bij 20 °C) niet belasten.

**Noot!**

Breng MS Polymer kit in draadgat dekselgewichtje aan, ter borging van bevestigingsboutje.